

STRIX 2

230 V
AC

LED

IP
66t_a
-25...40°C

CE


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží na sloup nebo na výložník (průměr 60 mm)


1. Otevřete kryt předřadnické komory

- na horní části svítidla je umístěna předřadnická komora
- uvolněte západky na stranách svítidla a otevřete kryt předřadnické komory

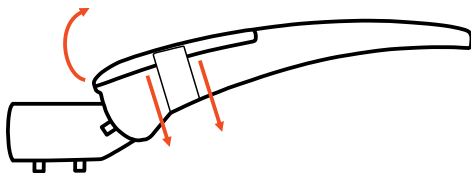


2. Uvolněte průchodku

- povolte kovovou průchodku v předřadnické komoře

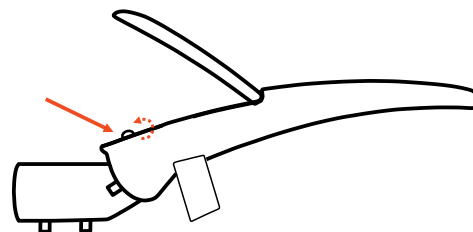


3. Proveďte do svítidla přívodní kabel

- proveďte přívodní kabel napájecí soustavy přírubou a průchodkou do svítidla

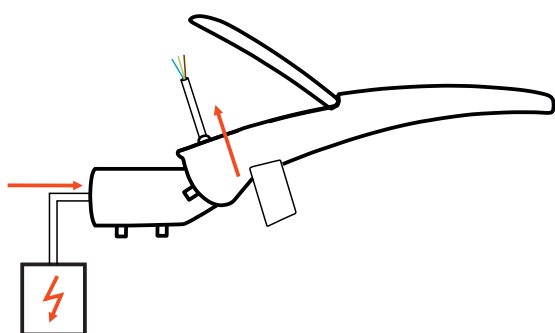


4. Instalujte svítidlo - instalace na výložník

- nasadte svítidlo na výložník
- ujistěte se, že je svítidlo na výložníku správně ukotveno a utáhněte dva imbusové šrouby na spodní straně příruby svítidla

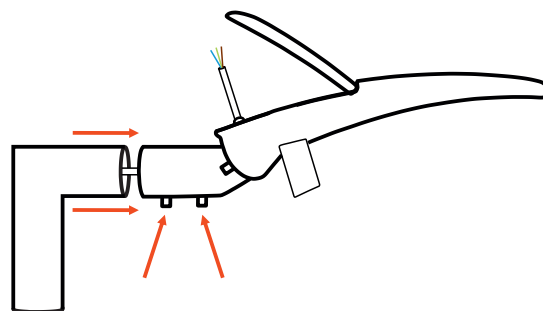

5. Instalujte svítidlo - instalace na sloup

- povolte dva imbusové šrouby, spojující přírubu a korpus svítidla a uvolněte přírubu
- otočte přírubu do vertikálního směru a připevněte ji imbusovými šrouby zpět ke korpusu
- nasadte svítidlo na sloup
- ujistěte se, že je svítidlo na sloupu správně ukotveno a utáhněte dva imbusové šrouby na vnější straně příruby svítidla

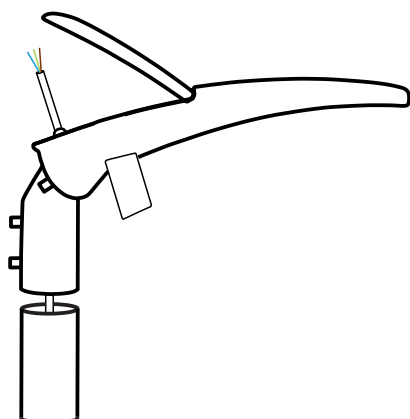

6. Připojte svítidlo k napájecí soustavě a uzavřete komoru

- přívodní kabel napájecí soustavy zapojte do svorkovnice, umístěné v předřadnické komoře
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **Ⓢ** - žlutozelený = ochranný vodič
- natáhněte přívodní kabel do výložníku/sloupu tak, aby se zbytečně nehromadil v předřadnické komoře
- utáhněte kovovou průchodku
- uzavřete kryt předřadnické komory
- zajistěte obě západky na stranách svítidla
- ujistěte se, že je předřadnická komora správně uzavřena

